

## **BLOQUEIO DE GELO NOS COMBIS DAEWOO**

Estão a surgir vários combinados da nova gama da Daewoo em que os clientes referem que ganham gelo debaixo da ultima gaveta e as vezes aparece água no chão na zona da frente.



Esta avaria surge porque a água proveniente da descongelação do evaporador não é canalizada para a aparadeira junto ao compressor já que começa por congelar no orifício que está abaixo do evaporador e depois vai aumentando de dimensão.



Como solução para este problema a fábrica recomenda que se utilize um fio de cobre (neste caso utilizamos capilar de um frigorífico) e se enrole o mesmo na resistência de descongelação descendo o fio até cerca de 2 cm no orifício da drenagem da água da descongelação a fim de produzir um pouco de calor nessa zona durante o período de descongelação.



**Adriano Silva**